

Servis

Aktuelna informacija



Broj: 49

Datum: 19.7.2002

Buka iz srednjeg dela instrument table

I-K


Kod vozila Fabia mogu da se pojave u srednjem delu instrument table neprijatni zvuci, koji se javljaju za vreme vožnje ili pri pritisku na instrument tablu.

Izvor buke je kolizija srednjeg plastičnog trna instrument table sa aluminijumskim podesivim držačem (Slika.2), koji je smešten na centralnom nosaču instrument table (Slika.1).


Od 14.6.2002 i broja karoserije TMBPH16Y833629518 u serijskoj proizvodnji ugrađuje se novi držač dopunjen sa elastičnom navlakom(Slika.3), koji eliminiše navedene zvuke.

U slučaju reklamacije buke u srednjem delu instrument table zamenite prvobitni držač (kat.broj 6Y0 858 037 B) sa novim prepravljenim držačem (kat.broj **6Y0 858 037 C**).


Da bi se zamenio ovaj držač nužno je demontirati instrument tablu.

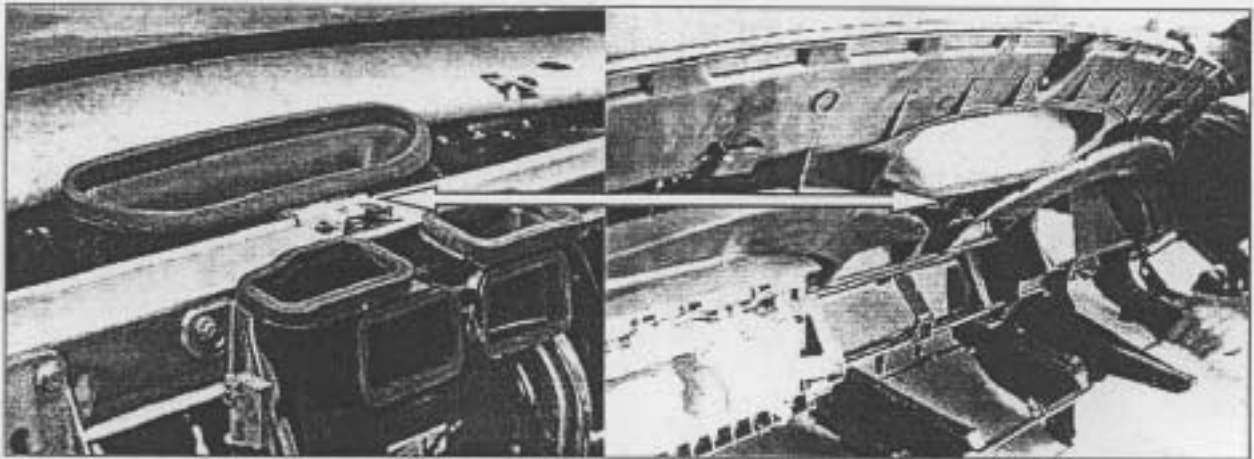

Slika.1

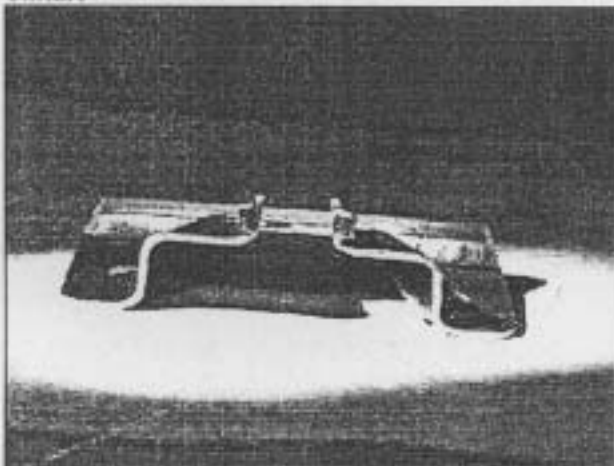

Slika.2

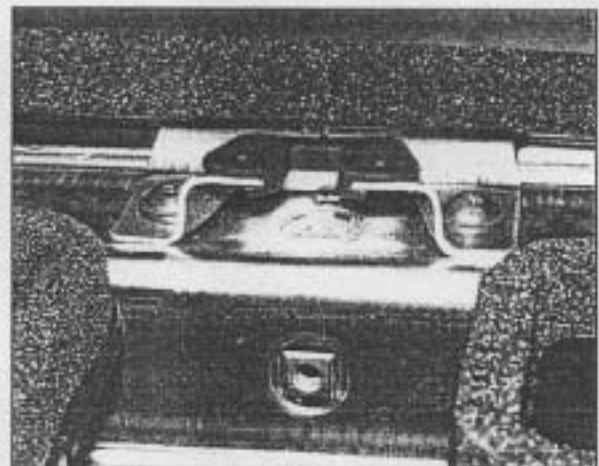

Slika.3

=> www.SkodaCommunity.de

Der Text lautet:

Geraeusche im mittleren Teil des Armaturenbretts

Bei den Fabia Fahrzeugen kann es vorkommen, dass aus dem mittleren Teil des Armaturenbretts waehrend der Fahrt oder beim Druecken auf das Brett Geraeusche zu hoeren sind.

Die Geraeusche entstehen zwischen dem Kunststoffdorn (Bild 2) in der Mitte des Armaturenbretts und dem Aluhalter der sich auf dem Haupttraeger des Armaturenbretts befindet (Bild 1). Vom 14.06.2002 und der Fahrgestellnummer TMBPH16Y833629518 wird in der Serie der neue Aluhalter mit der elastischen Gummifuehrung (Bild 3) eingebaut.

Falls der Kunde ueber die Geraeuschentwicklung in der Mitte des Armaturenbretts klagt, wechseln Sie den eingebauten Alutraeger (Best. Nr 6Y0858037 B) duch den neuen aus (**Best Nr.: 6Y0 858 037 C**). Um diesen Halter zu wechseln, muss das Armaturenbrett ausgebaut werden.

=> www.SkodaCommunity.de